


RESTITUZIONE DEL RILIEVO





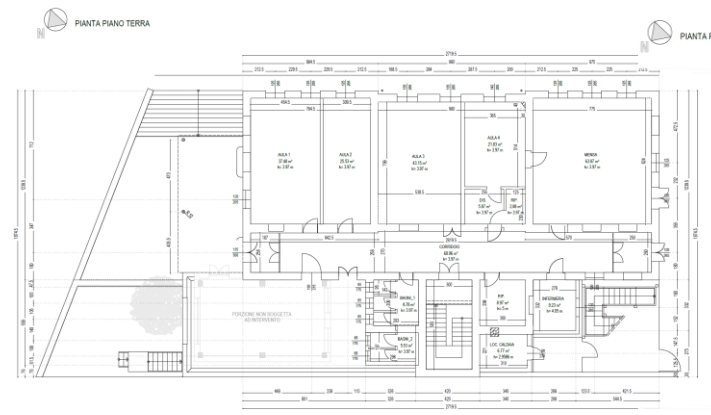


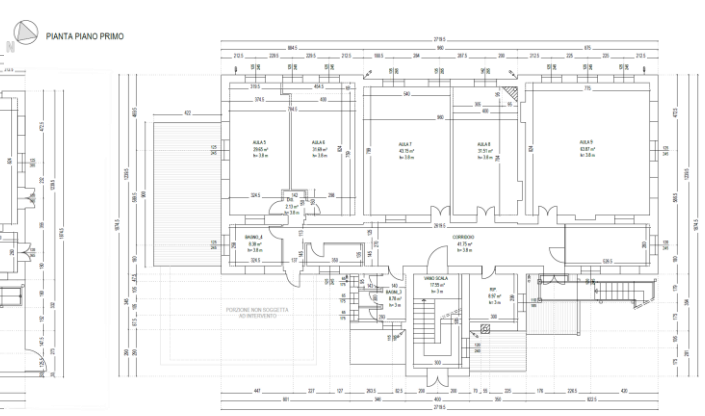


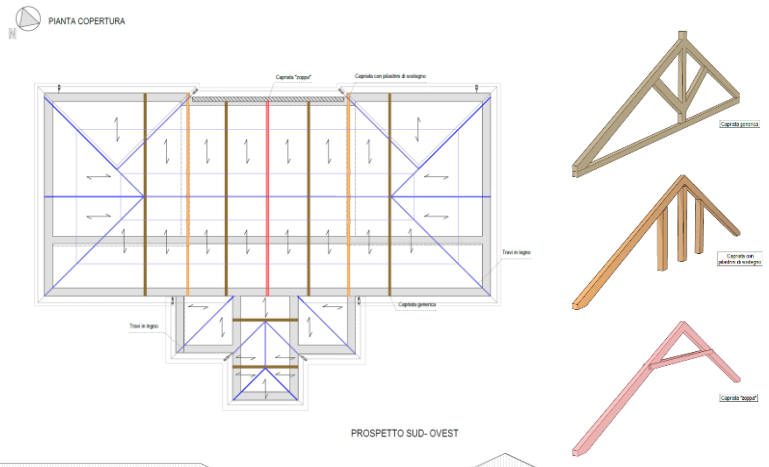






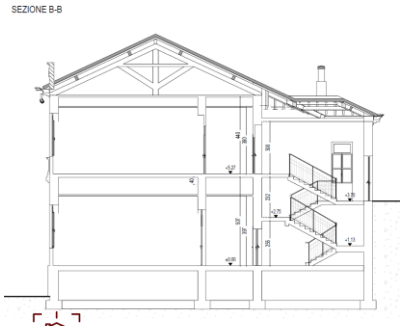


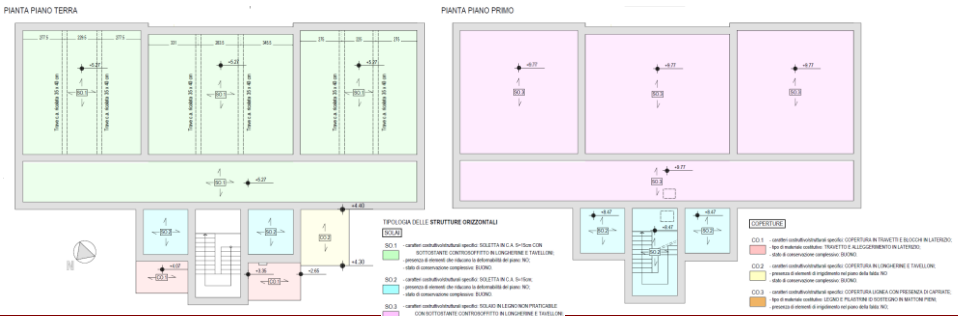

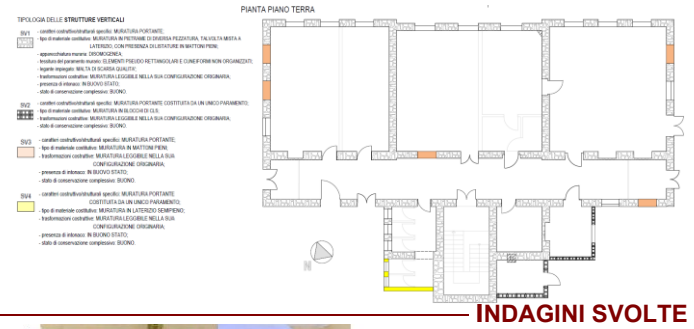


INDAGINI SVOLTE

PIANTA PIANO TERRA

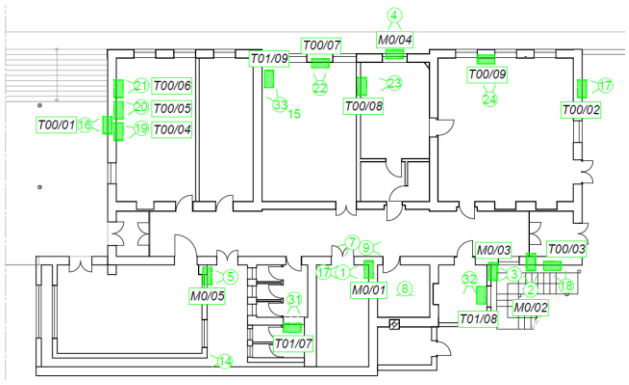

PIANTA PIANO PRIMO

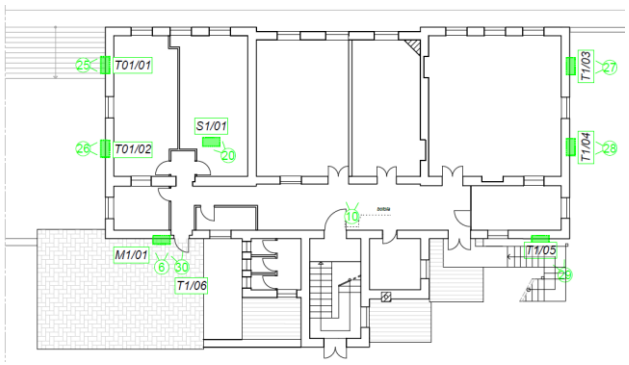

ENDOSCOPIE:



FOTO 17 - Saggio M0/01:
Saggio distruttivo all'esterno di parete del ripostiglio a piano terra.Si rileva la presenza di muratura in pietrame.



FOTO 18 - Saggio M0/02:
Saggio su parete perimetrale piano terra in corrispondenza del corridoio.
Muratura in pietrame.

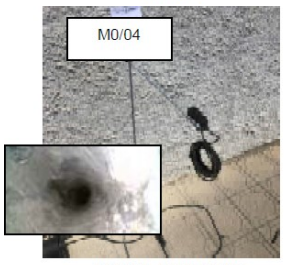


FOTO 19 - Saggio M0/04:
Endoscopia sull'esterno della muratura lato valle al di sotto della quota di calpestio del solaio interno.
Muratura in pietrame con vespaio a tergo.



FOTO 20 - Saggio S1/01:
Esecuzione di indagine endoscopica in foro praticato all'estradosso del solaio di piano primo.
Si rileva la presenza di soletta in c.a. e di controsoffitto in longherine e tavelloni.

RIMOZIONE D'INTONACO:



FOTO 1 - Saggio M0/01:
Saggio distruttivo all'esterno di parete del ripostiglio a piano terra.Si rileva la presenza di muratura in pietrame.



FOTO 3 - Saggio M0/03:
Saggio esterno su porzione di ampliamento piano terra.Si rileva una muratura costituita da blocchi di cls.Dimensione blocco cm.20*40*15.



FOTO 6 - Saggio M1/01:
Saggio distruttivo su parete esterna di piano primo in corrispondenza della terrazza.
Dal saggio distruttivo si è rilevata la presenza di un'apertura tamponata.



FOTO 5 - Saggio M0/05:
Saggio distruttivo a piano terra all'esterno dell'aula computer.Si rileva la presenza di pilastro in muratura di mattoni pieni.

TERMOGRAFIE:

PIANO TERRA

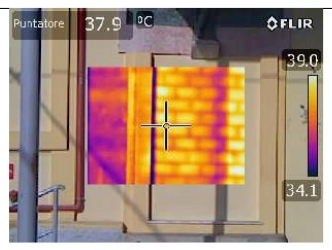


FOTO 16 - Saggio T00/01:
Saggio con l'ausilio di termocamera a piano terra sulla facciata di ingresso. Si rileva la presenza di porta tamponata in muratura di laterizio.



FOTO 17 - Saggio T00/02:
Saggio con l'ausilio di termocamera a piano terra sulla facciata a sud-ovest. Si rileva la presenza di porta tamponata in muratura di laterizio.



FOTO 18 - Saggio T00/03:
Saggio con l'ausilio di termocamera a piano terra sulla facciata a nord-ovest. Presenza di apertura tamponata in adiacenza al cantonale in prossimità della scala esterna.

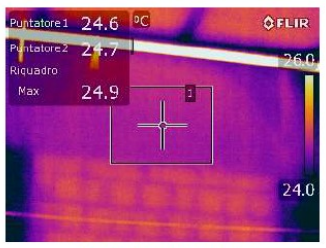


FOTO 19 - Saggio T00/04:
Saggio interno eseguito con l'ausilio di termocamera a piano terra sulla facciata di ingresso. Apertura tamponata in blocchi.



FOTO 20 - Saggio T00/05:
Saggio interno eseguito con l'ausilio di termocamera a piano terra sulla facciata di ingresso. Maschio murario in muratura di pietrame con ricorsi.

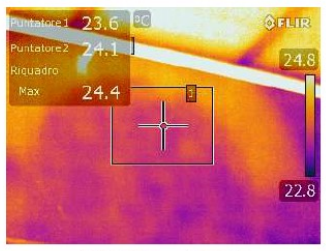


FOTO 21- Saggio T00/06:
Saggio interno eseguito con l'ausilio di termocamera a piano terra sulla facciata di ingresso. Tamponatura in muratura di pietrame.

PIANO PRIMO



FOTO 25 - Saggio T01/01:
Saggio con l'ausilio di termocamera a piano primo sulla facciata di ingresso. Si rileva la presenza di apertura tamponata in muratura di laterizio.

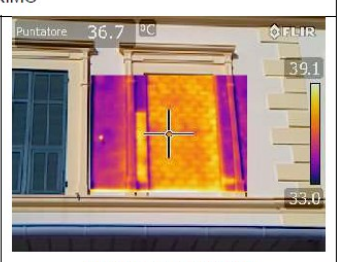


FOTO 26 - Saggio T01/02:
Saggio con l'ausilio di termocamera a piano primo di facciata di ingresso. Si rileva la presenza di apertura tamponata in muratura di laterizio.

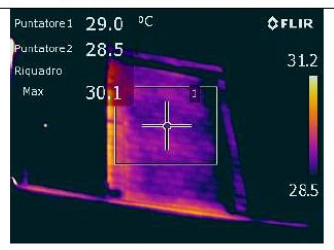


FOTO 27 - Saggio T01/03:
Saggio con l'ausilio di termocamera a piano primo sul prospetto sud-ovest. Apertura vicino al cantonale tamponata in muratura di laterizio.

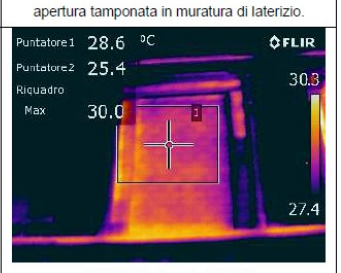


FOTO 28 - Saggio T01/04:
Saggio con l'ausilio di termocamera a piano primo sul prospetto sud-ovest. Si rileva la presenza di apertura centrale, tamponata in laterizio.



FOTO 29 - Saggio T01/05:
Saggio con l'ausilio di termocamera a piano primo sulla facciata a nord-ovest.
Presenza di apertura tamponata in adiacenza al cantonale in prossimità della scala esterna.



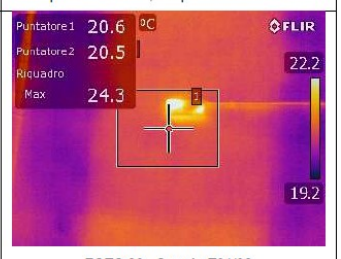


FOTO 30 - Saggio T01/06:
Saggio con l'ausilio di termocamera a piano primo sul prospetto tergale.
Si rileva la presenza di apertura tamponata in corrispondenza della terrazza.


PIANTA PIANO TERRA

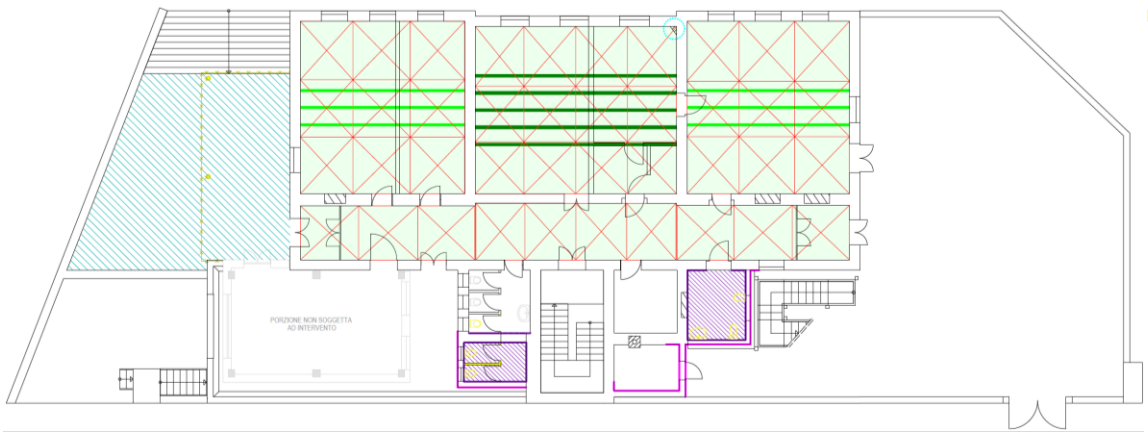



PIANTA PIANO PRIMO

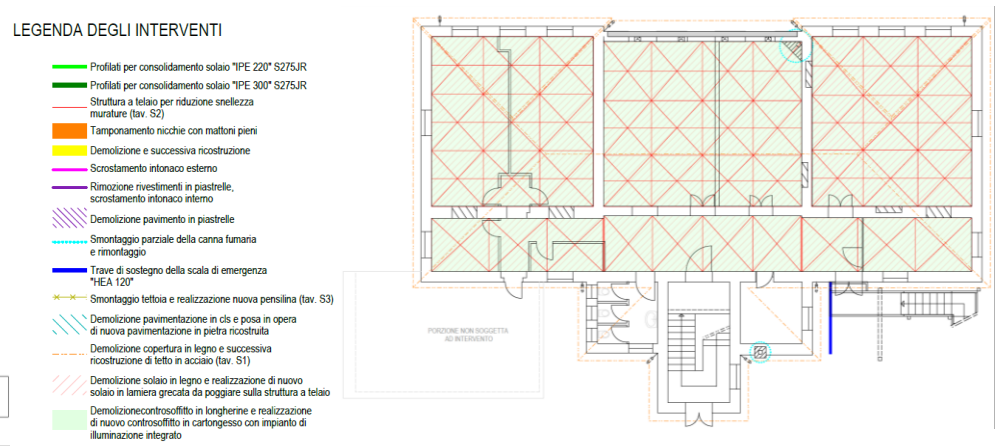


PIANTA NUOVA COPERTURA

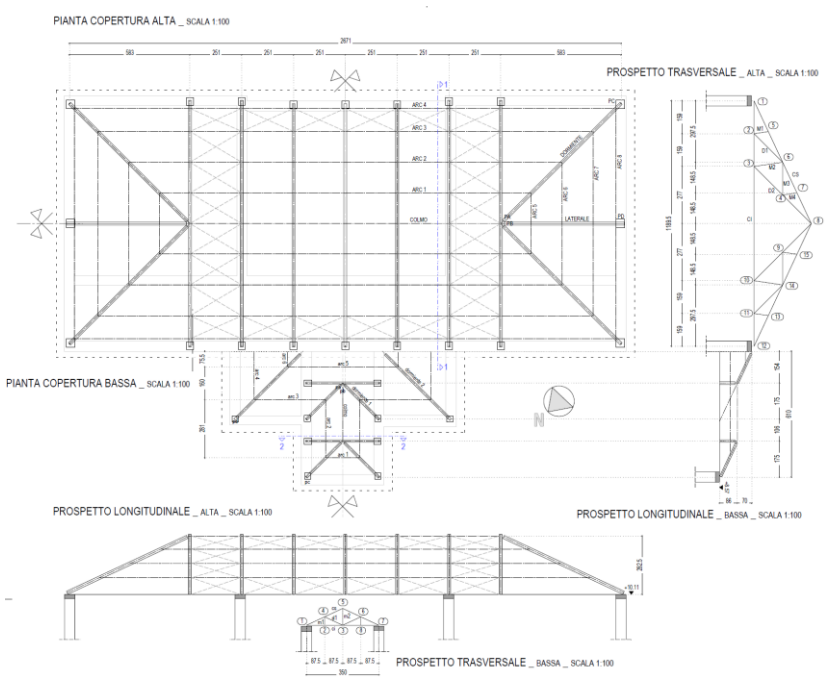


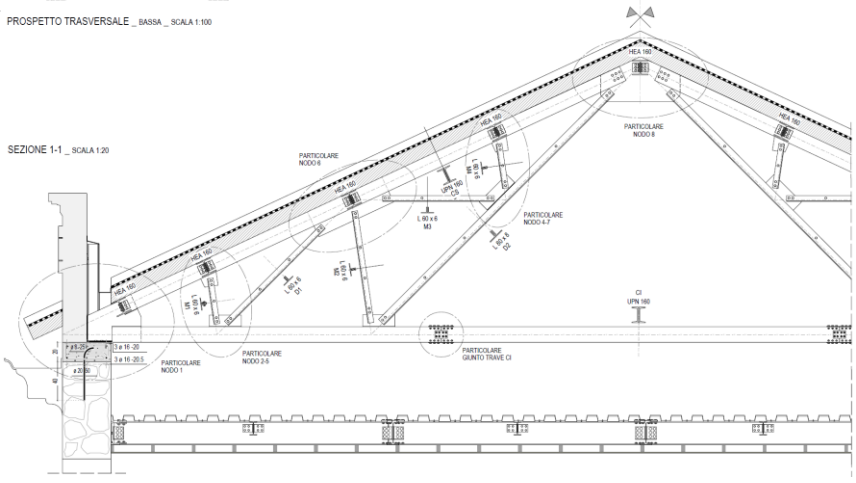

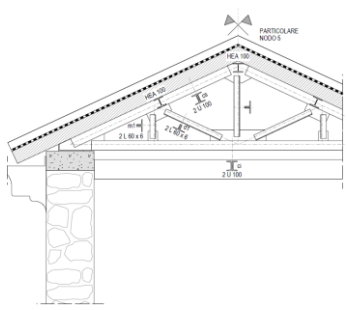


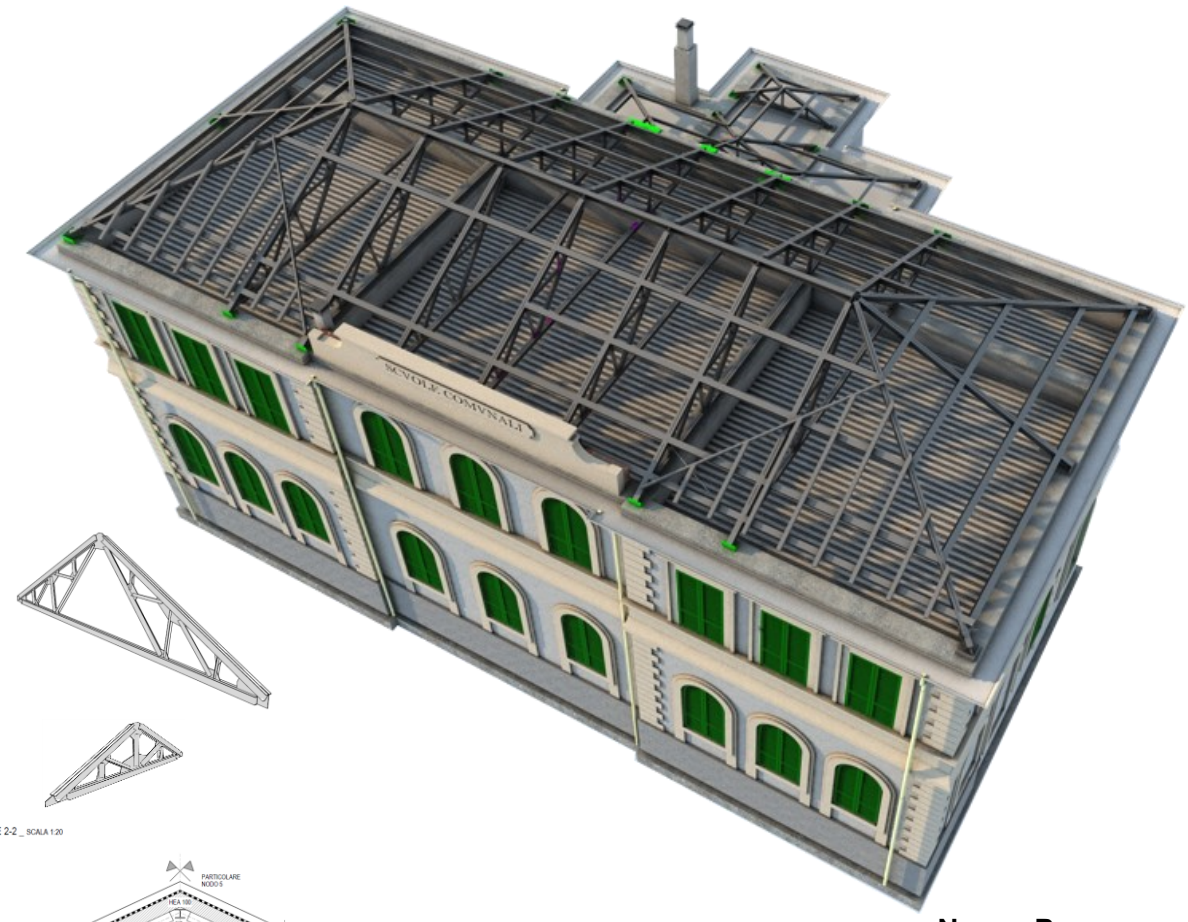


NUOVA PENSILINA:

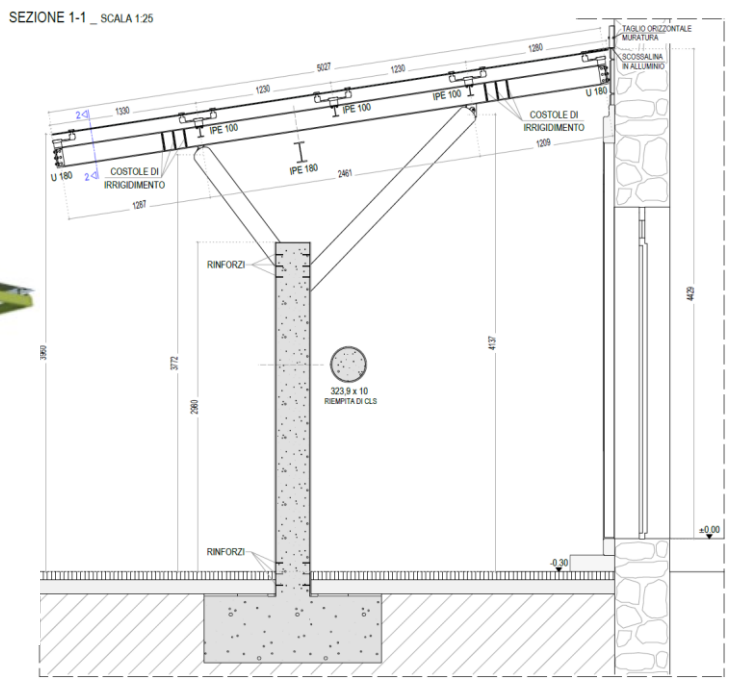


IRRIGIDIMENTO SOLAI

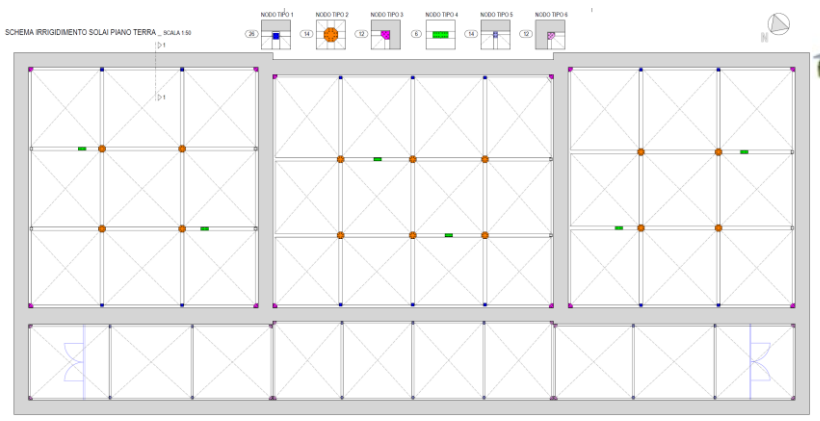



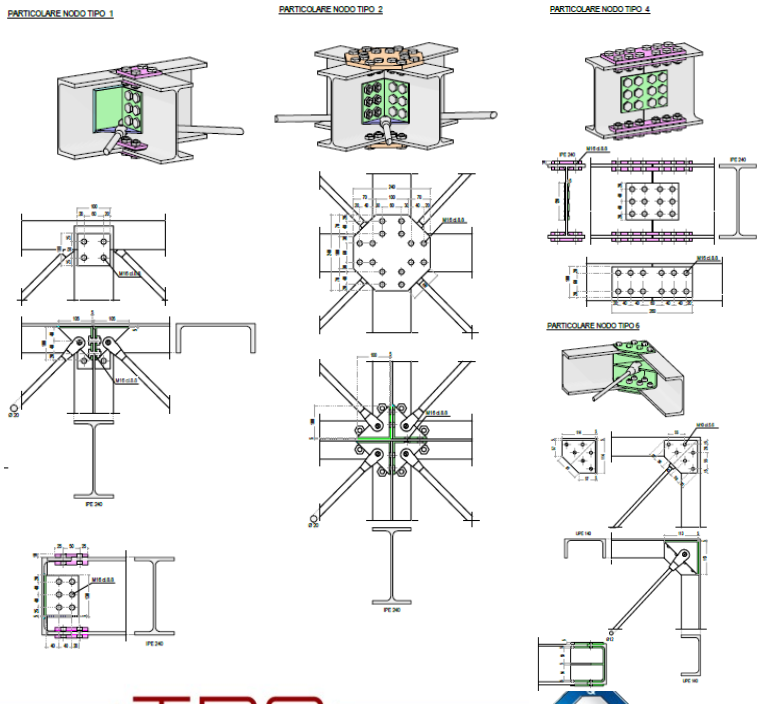

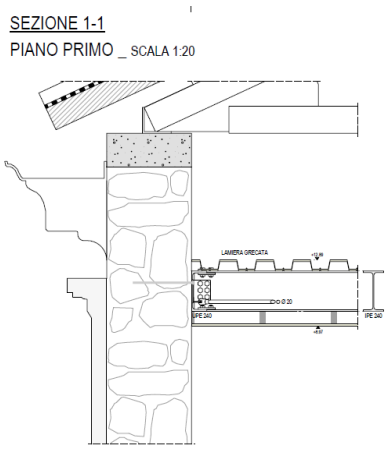

INTERVENTI IMPIANTISTICI

